

Введение.....	2
1. Общие требования.....	2
1.1. Назначение весов.....	2
1.2. Общие сведения.....	2
1.3. Основные параметры и характеристики.....	4
1.4. Комплектность.....	8
1.5. Маркировка.....	9
1.6. Упаковка.....	9
1.7. Эксплуатационные ограничения.....	10
2. Подготовка весов к работе.....	10
2.1. Сборка весов ВСП4-А.....	10
2.2. Сборка весов ВСП4-Б.....	11
2.3. Сборка весов ВСП4-В.....	13
2.4. Сборка весов ВСП4-Т.....	17
2.5. Сборка весов ВСП4-Н.....	18
2.6. Сборка весов ВСП4-С.....	19
2.7. Сборка весов ВСП4-П.....	20
2.8. Сборка весов ВСП4-АЖсО.....	21
2.9. Сборка весов ВСП4-АЖ.....	22
3. Работа весов.....	22
4. Техническое обслуживание.....	23
5. Указание мер безопасности.....	23
6. Юстировка весов.....	23
7. Поверка весов.....	24
8. Транспортирование и хранение.....	24
9. Гарантийные обязательства.....	24

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35	Калининград +7 (4012) 72-21-36	Новороссийск +7 (8617) 30-82-64	Сочи +7 (862) 279-22-65
Астана +7 (7172) 69-68-15	Калуга +7 (4842) 33-35-03	Новосибирск +7 (383) 235-95-48	Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Астрахань +7 (8512) 99-46-80	Кемерово +7 (3842) 21-56-70	Омск +7 (381) 299-16-70	Сургут +7 (3462) 77-96-35
Барнаул +7 (3852) 37-96-76	Киров +7 (8332) 20-58-70	Орел +7 (4862) 22-23-86	Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Белгород +7 (4722) 20-58-80	Краснодар +7 (861) 238-86-59	Оренбург +7 (3532) 48-64-35	Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Брянск +7 (4832) 32-17-25	Красноярск +7 (391) 989-82-67	Пенза +7 (8412) 23-52-98	Тверь +7 (4822) 39-50-56
Владивосток +7 (4232) 49-26-85	Курск +7 (4712) 23-80-45	Первоуральск +7 (3439) 26-01-18	Томск +7 (3822) 48-95-05
Владимир +7 (4922) 49-51-33	Липецк +7 (4742) 20-01-75	Пермь +7 (342) 233-81-65	Тула +7 (4872) 44-05-30
Волгоград +7 (8442) 45-94-42	Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81	Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65	Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Воронеж +7 (4732) 12-26-70	Москва +7 (499) 404-24-72	Рязань +7 (4912) 77-61-95	Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75	Мурманск +7 (8152) 65-52-70	Самара +7 (846) 219-28-25	Уфа +7 (347) 258-82-65
Иваново +7 (4932) 70-02-95	Наб. Челны +7 (8552) 91-01-32	Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09	Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Ижевск +7 (3412) 20-90-75	Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65	Саранск +7 (8342) 22-95-16	Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Иркутск +7 (3952) 56-24-09	Нижневартовск +7 (3466) 48-22-23	Саратов +7 (845) 239-86-35	Челябинск +7 (351) 277-89-65
Йошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61	Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85	Смоленск +7 (4812) 51-55-32	Череповец +7 (8202) 49-07-18
Казань +7 (843) 207-19-05			Ярославль +7 (4852) 67-02-35

Вниманию потребителей!

Прочитайте Руководство по эксплуатации перед установкой, работой или обслуживанием весов неавтоматического действия платформенных ВСП4.

Не допускайте неподготовленный персонал к работе, установке или обслуживанию весов.

Введение

Настоящее Руководство по эксплуатации (далее – Руководство) распространяется на **весы неавтоматического действия платформенные ВСП4** (далее - весы) и предназначено для ознакомления с основными правилами эксплуатации, обслуживания, хранения и транспортирования весов, а также весоизмерительного прибора.

Для получения установленных характеристик и обеспечения надежной работы весов в эксплуатации следует строго придерживаться положений данного Руководства.

1. Общие требования

1.1. Назначение весов

Весы предназначены для определения массы различных грузов.

В стандартном исполнении весы комплектуются весоизмерительным прибором НВТ (индикатором НВТ).

Весы выпускаются по ГОСТ OIML R 76-1-2011 и ТУ 4274-003-50062845-2013, внесены в Госреестр СИ РФ под № 54974-13.

1.2. Общие сведения

Весы выпускаются в нескольких модификациях, отличающихся метрологическими характеристиками, и имеют следующее обозначение:

Максимальная нагрузка, кг

150; 250; 300; 500; 600; 1000; 1500; 2000; 3000; 5000; 6000; 10000; 15000; 20000; 25000.

Метрологические характеристики:

1 - весы с $3000 < n \leq 5000$;

2 – многоинтервальные весы.

Весы с $n \leq 3000$ не обозначаются.

Грузоприемная платформа:

А — базовая;

Б — базовая с пандусами;

В — врезная;

Н — низкопрофильная с пандусами;

Т — базовая с защитным ограждением;

С — стержневая;

П — паллетная;

У — с защитой от ударных нагрузок;

Ж — для взвешивания животных со скобами;

ЖсО — для взвешивания животных с ограждением.

Тип весоизмерительного прибора:

1 — НВТ–1, НВТ–1Н (со светодиодным дисплеем)

2 — НВТ–2 (аналог НВТ–1 с жидкокристаллическим дисплеем)

3 — НВТ–3 (со светодиодным дисплеем)

4 — НВТ–4 (аналог НВТ–3 с жидкокристаллическим дисплеем)

5 — НВТ–5 (со светодиодным дисплеем)

6 — НВТ–6 (аналог НВТ–5 с жидкокристаллическим дисплеем)

7 — НВТ–7 (со светодиодным дисплеем)

8 — НВТ–8 (аналог НВТ–7 с жидкокристаллическим дисплеем)

9 — НВТ–9 (со светодиодным дисплеем)

10 — НВТ–10 (аналог НВТ–9 с жидкокристаллическим дисплеем)

11 — D2008 (производства «Keli Electric Manufacturing (Ningbo) Co., Ltd», Китай)

Р — наличие беспроводной связи (если присутствует).

Принцип действия весов основан на преобразовании деформации упругого элемента весоизмерительного тензорезисторного датчика (далее - датчик), возникающей под действием силы тяжести взвешиваемого груза, в аналоговый электрический сигнал, пропорциональный массе груза. Далее сигнал преобразуется в цифровой код с последующей обработкой в микропроцессоре. Измеренное значение массы выводится на дисплей.

Весы снабжены следующими устройствами и функциями (в скобках указаны соответствующие пункты ГОСТ OIML R 76-1-2011):

- устройство первоначальной установки нуля (Т.2.7.2.4);
- полуавтоматическое устройство установки нуля (Т.2.7.2.2);
- устройство слежения за нулем (Т.2.7.3);
- устройство уравнивания тары — устройство выборки массы тары (Т.2.7.4.1);
- процедура просмотра всех соответствующих символов индикации в активном и неактивном состояниях (5.3.1).

1.3. Основные параметры и характеристики

Класс точности по ГОСТ OIML R 76-1-2011/.....III (средний)

Диапазон уравнивания тары.....100 % Max

Число поверочных делений, n весов, не более5000

Число поверочных делений, n_1/n_2 многоинтервальных весов, не более.....3000/3000

Обозначение модификаций, значения максимальной Max и минимальной Min нагрузок, действительной цены деления d , поверочного интервала e , пределы допускаемой погрешности при первичной и периодической поверке mpe весов приведены в табл. 1.

Таблица 1

Модификация весов	Max , т	Min , кг	$e = d$, кг	Интервалы взвешивания, кг	mpe при первичной поверке, кг	mpe при поверке в эксплуатации, кг
ВСП4-150	0,15	1	0,05	от 1 до 25 вкл. св. 25 до 100 вкл. св. 100 до 150 вкл.	$\pm 0,025$ $\pm 0,050$ $\pm 0,075$	$\pm 0,05$ $\pm 0,10$ $\pm 0,15$
ВСП4-250	0,25	1	0,05	от 1 до 25 вкл. св. 25 до 100 вкл. св. 100 до 250 вкл.	$\pm 0,025$ $\pm 0,050$ $\pm 0,075$	$\pm 0,05$ $\pm 0,10$ $\pm 0,15$
ВСП4-300	0,30	2	0,1	от 2 до 50 вкл. св. 50 до 200 вкл. св. 200 до 300 вкл.	$\pm 0,05$ $\pm 0,10$ $\pm 0,15$	$\pm 0,1$ $\pm 0,2$ $\pm 0,3$
ВСП4-500	0,50	2	0,1	от 2 до 50 вкл. св. 50 до 200 вкл. св. 200 до 500 вкл.	$\pm 0,05$ $\pm 0,10$ $\pm 0,15$	$\pm 0,1$ $\pm 0,2$ $\pm 0,3$
	0,50	4	0,2	от 4 до 100 вкл. св. 100 до 400 вкл. св. 400 до 500 вкл.	$\pm 0,1$ $\pm 0,2$ $\pm 0,3$	$\pm 0,2$ $\pm 0,4$ $\pm 0,6$
ВСП4-600	0,6	4	0,2	от 4 до 100 вкл. св. 100 до 400 вкл. св. 400 до 600 вкл.	$\pm 0,1$ $\pm 0,2$ $\pm 0,3$	$\pm 0,2$ $\pm 0,4$ $\pm 0,6$
ВСП4-1000	1	4	0,2	от 4 до 100 вкл. св. 100 до 400 вкл. св. 400 до 1000 вкл.	$\pm 0,1$ $\pm 0,2$ $\pm 0,3$	$\pm 0,2$ $\pm 0,4$ $\pm 0,6$

ВСП4-1000	1	4	0,2	от 4 до 100 вкл. св. 100 до 400 вкл. св. 400 до 1000 вкл.	$\pm 0,1$ $\pm 0,2$ $\pm 0,3$	$\pm 0,2$ $\pm 0,4$ $\pm 0,6$
	1	10	0,5	от 10 до 250 вкл. св. 250 до 1000 вкл.	$\pm 0,025$ $\pm 0,050$	$\pm 0,05$ $\pm 0,10$
ВСП4-1500	1,5	10	0,5	от 10 до 250 вкл. св. 250 до 1000 вкл. св. 1000 до 1500 вкл.	$\pm 0,25$ $\pm 0,50$ $\pm 0,75$	$\pm 0,5$ $\pm 1,0$ $\pm 1,5$
ВСП4-2000	2	10	0,5	от 10 до 250 вкл. св. 250 до 1000 вкл. св. 1000 до 2000 вкл.	$\pm 0,25$ $\pm 0,50$ $\pm 0,75$	$\pm 0,5$ $\pm 1,0$ $\pm 1,5$
	2	20	1	от 20 до 500 вкл. св. 500 до 2000 вкл.	$\pm 0,5$ $\pm 1,0$	± 1 ± 2
ВСП4-3000	3	20	1	от 20 до 500 вкл. св. 500 до 2000 вкл. св. 2000 до 3000 вкл.	$\pm 0,5$ $\pm 1,0$ $\pm 1,5$	± 1 ± 2 ± 3
ВСП4-5000	5	20	1	от 20 до 500 вкл. св. 500 до 2000 вкл. св. 2000 до 5000 вкл.	$\pm 0,5$ $\pm 1,0$ $\pm 1,5$	± 1 ± 2 ± 3
	5	40	2	от 40 до 1000 вкл. св. 1000 до 4000 вкл. св. 4000 до 5000 вкл.	± 1 ± 2 ± 3	± 2 ± 4 ± 6
ВСП4-6000	6	40	2	от 40 до 1000 вкл. св. 1000 до 4000 вкл. св. 4000 до 6000 вкл.	± 1 ± 2 ± 3	± 2 ± 4 ± 6
ВСП4-10000	10	40	2	от 40 до 1000 вкл. св. 1000 до 4000 вкл. св. 4000 до 10000 вкл.	± 1 ± 2 ± 3	± 2 ± 4 ± 6
	10	100	5	от 100 до 2500 вкл. св. 2500 до 10000 вкл.	$\pm 2,5$ $\pm 5,0$	± 5 ± 10
ВСП4-15000	15	100	5	от 100 до 2500 вкл. св. 2500 до 10000 вкл. св. 10000 до 15000 вкл.	$\pm 2,5$ $\pm 5,0$ $\pm 7,5$	± 5 ± 10 ± 15
ВСП4-20000	20	100	5	от 100 до 2500 вкл. св. 2500 до 10000 вкл. св. 10000 до 20000 вкл.	$\pm 2,5$ $\pm 5,0$ $\pm 7,5$	± 5 ± 10 ± 15
	20	200	10	от 200 до 5000 вкл. св. 5000 до 20000 вкл.	± 5 ± 10	± 10 ± 20
ВСП4-25000	25	200	10	от 200 до 5000 вкл. св. 5000 до 20000 вкл. св. 20000 до 25000 вкл.	± 5 ± 10 ± 15	± 10 ± 20 ± 30

Обозначение модификаций, значения максимальной Max_1/Max_2 и минимальной Min нагрузок, действительной цены деления d_1/d_2 , поверочного интервала e_1/e_2 , пределы допускаемой погрешности при первичной и периодической поверке mpe для многоинтервальных весов приведены в табл. 2.

Таблица 2

Модификация весов	Max_1 / Max_2 , т	Min , кг	e_1/e_2 , d_1/d_2 , $e_i = d_i$, кг	Интервалы взвешивания, кг	mpe при первичной поверке, кг	mpe при поверке в эксплуатации, кг
ВСП4-300	0,15/0,3	1	0,05/0,1	от 1 до 25 вкл. св. 25 до 100 вкл. св. 100 до 150 вкл. св. 150 до 200 вкл. св. 200 до 300 вкл.	$\pm 0,025$ $\pm 0,050$ $\pm 0,075$ $\pm 0,100$ $\pm 0,150$	$\pm 0,050$ $\pm 0,100$ $\pm 0,150$ $\pm 0,200$ $\pm 0,300$
ВСП4-500	0,3/0,5	2	0,1/0,2	от 2 до 50 вкл. св. 50 до 200 вкл. св. 200 до 300 вкл. св. 300 до 400 вкл. св. 400 до 500 вкл.	$\pm 0,050$ $\pm 0,100$ $\pm 0,150$ $\pm 0,200$ $\pm 0,300$	$\pm 0,10$ $\pm 0,20$ $\pm 0,30$ $\pm 0,40$ $\pm 0,60$
ВСП4-600	0,3/0,6	2	0,1/0,2	от 2 до 50 вкл. св. 50 до 200 вкл. св. 200 до 300 вкл. св. 300 до 400 вкл. св. 400 до 600 вкл.	$\pm 0,050$ $\pm 0,100$ $\pm 0,150$ $\pm 0,200$ $\pm 0,300$	$\pm 0,10$ $\pm 0,20$ $\pm 0,30$ $\pm 0,40$ $\pm 0,60$
ВСП4-1000	0,6/1	4	0,2/0,5	от 4 до 100 вкл. св. 100 до 400 вкл. св. 400 до 600 вкл. св. 600 до 1000 вкл.	$\pm 0,1$ $\pm 0,2$ $\pm 0,3$ $\pm 0,5$	$\pm 0,2$ $\pm 0,4$ $\pm 0,6$ $\pm 1,0$
ВСП4-2000	1,5/2	10	0,5/1	от 10 до 250 вкл. св. 250 до 1000 вкл. св. 1000 до 1500 вкл. св. 1500 до 2000 вкл.	$\pm 0,25$ $\pm 0,50$ $\pm 0,75$ $\pm 1,00$	$\pm 0,5$ ± 1 $\pm 1,5$ ± 2
ВСП4-3000	1,5/3	10	0,5/1	от 10 до 250 вкл. св. 250 до 1000 вкл. св. 1000 до 1500 вкл. св. 1500 до 2000 вкл. св. 2000 до 3000 вкл.	$\pm 0,25$ $\pm 0,50$ $\pm 0,75$ $\pm 1,0$ $\pm 1,5$	$\pm 0,5$ ± 1 $\pm 1,5$ ± 2 ± 3
ВСП4-5000	3/5	20	1/2	от 20 до 500 вкл. св. 500 до 2000 вкл. св. 2000 до 3000 вкл. св. 3000 до 4000 вкл. св. 4000 до 5000 вкл.	$\pm 0,5$ ± 1 $\pm 1,5$ ± 2 ± 3	± 1 ± 2 ± 3 ± 4 ± 6
ВСП4-6000	3/6	20	1/2	от 20 до 500 вкл. св. 500 до 2000 вкл. св. 2000 до 3000 вкл. св. 3000 до 4000 вкл. св. 4000 до 6000 вкл.	$\pm 0,5$ ± 1 $\pm 1,5$ ± 2 ± 3	$\pm 1,0$ $\pm 2,0$ $\pm 3,0$ $\pm 4,0$ $\pm 6,0$
ВСП4-10000	6/10	40	2/5	от 40 до 1000 вкл. св. 1000 до 4000 вкл. св. 4000 до 6000 вкл. св. 6000 до 10000 вкл.	± 1 ± 2 ± 3 ± 5	± 1 ± 4 ± 6 ± 10
ВСП4-20000	15/20	100	5/10	от 100 до 2500 вкл. св. 2500 до 10000 вкл.	$\pm 2,5$ ± 5	± 5 ± 10
				св. 10000 до 15000 вкл. св. 15000 до 20000 вкл.	$\pm 7,5$ ± 10	± 15 ± 20
Примечание: Многоинтервальные весы комплектуются датчиками Н8С, SQB-SS						

Габаритные размеры индикатора НВТ, мм, не более.....230x180x160

Параметры электропитания от сети переменного тока:

- напряжение, В.....от 187 до 242
- частота, Гц.....50±1

Номинальное напряжение питания внутреннего источника постоянного тока, В.....6

Условия эксплуатации:

- диапазон рабочих температур, °С, при использовании датчиков
– Н8С, SQB, SQBB, SQB-SS, SQBT-SS.....от минус 10 до плюс 40
- АСF.....от минус 30 до плюс 40
- относительная влажность воздуха при температуре 35°С, не более.....95%

Степень пылевлагозащиты весов, не менее.....IP-65

Длина кабеля от грузоприемной платформы до индикатора НВТ, м..... 4

Потребляемая мощность, ВА, не более.....10

Средний срок службы, лет.....8

Весы оснащены стандартным интерфейсом связи RS232C.

Драгоценные материалы и цветные металлы в весах не содержатся.

Габаритные размеры грузоприемной платформы (далее - платформа) представлены в табл. 3.

Таблица 3

Модификация весов	Габаритные размеры грузоприемной платформы (длина x ширина), мм, не более	Масса весов, кг, не более
ВСП4-150	750x750; 1000x750; 1000x1000; 1250x1000; 1250x1250; 1500x1000	150
ВСП4-300	750x750; 1000x750; 1000x1000; 1250x1000; 1250x1250; 1500x1000; 1500x1250	150
ВСП4-500	750x750; 1000x750; 1000x1000; 1250x1000; 1250x1250; 1500x1000; 1500x1250; 1500x1500	200
ВСП4-600	750x750; 1000x750; 1000x1000; 1250x1000; 1250x1250; 1500x1000; 1500x1250; 1500x1500; 2000x1000	200
ВСП4-1000	750x750; 1000x750; 1000x1000; 1250x1000; 1250x1250; 1500x1000; 1500x1250; 1500x1500; 2000x1000; 2000x1500	300
ВСП4-1500	750x750; 1000x750; 1000x1000; 1250x1000; 1250x1250; 1500x1000; 1500x1250; 1500x1500; 2000x1000; 2000x1500; 2000x2000	300
ВСП4-2000 ВСП4-3000	750x750; 1000x750; 1000x1000; 1250x1000; 1250x1250; 1500x1000; 1500x1250; 1500x1500; 2000x1000; 2000x1500; 2000x2000; 2500x2000; 2500x2500; 3000x2000	500
ВСП4-5000 ВСП4-6000 ВСП4-10000	1500x1500; 2000x1000; 2000x1500; 2000x2000; 2500x2500; 3000x2000	500
ВСП4-15000 ВСП4-20000 ВСП4-25000	2000x2000; 2500x2500; 3000x2000	500

1.4. Комплектность

Комплект поставки весов представлен ниже:

Весы	1 шт.
Руководство по эксплуатации весов	1 экз.
Руководство по эксплуатации индикатора НВТ	1 экз.
Паспорт	1 экз.

Комплект поставки весов по модификациям представлен в табл. 4.

Таблица 4

Наименование	ВСП4-А	ВСП4-Б	ВСП4-В	ВСП4-Н	ВСП4-Т	ВСП4-С	ВСП4-П	ВСП4-У	ВСП4-Ж	ВСП4-ЖсО
Грузоприемная платформа	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1
Опоры	4	4	4	4	4		4	4	4	4
Рама			1		1					
Пандусы		2		2					2*	2*
Ограничители		4		4						
Ограждения										1
Индикатор НВТ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Кронштейн для индикатора										1
Стойка	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Тренога	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Рым-болт			2		2					
РЭ весов	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
РЭ индикатора НВТ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Паспорт	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

* Примечание: по согласованию с заказчиком

Дополнительный комплект поставки весов (по требованию заказчика) представлен в табл. 5.

Таблица 5

Опции	Наличие
Индикатор НВТ-1 в корпусе из нержавеющей стали	
Датчики из нержавеющей стали	
Наличие беспроводной связи	

1.5. Маркировка

На наклейке, разрушаемой при удалении, или маркировочной табличке, прикрепленной к корпусу весов, должны быть нанесены следующие обозначения и надписи:

- знак утверждения типа;
- торговая марка/товарный знак предприятия-изготовителя;
- наименование модели;
- класс точности;
- заводской номер весов;
- максимальная нагрузка Max (Max ; поддиапазонов взвешивания многоинтервальных весов);
- минимальная нагрузка Min ;
- поверочный интервал e (e ; поддиапазонов взвешивания многоинтервальных весов);
- год выпуска.

1.6. Упаковка

Весы должны быть упакованы в транспортную тару.

Способ упаковки должен исключать самопроизвольное перемещение весов относительно тары при транспортировании и хранении.

Эксплуатационная документация, отправляемая с весами, должна быть упакована в транспортную тару вместе с весами, чтобы была обеспечена ее сохранность.

Индикатор НВТ упакован в чехол из полиэтиленовой пленки и уложен в картонную коробку.

1.7. Эксплуатационные ограничения:

- запрещается помещать на платформу груз, вес которого превышает *Max* весов;
- располагать взвешиваемый груз на весах таким образом, чтобы его центр тяжести находился в пределах платформы, желательно ближе к центру;
- включать весы только в сеть переменного тока напряжением 220 В (50 Гц);
- весы должны быть установлены на устойчивом основании;
- платформа и взвешиваемый груз не должны касаться посторонних предметов;
- не допускать ударов по платформе весов (не бросать груз на весы);
- не подвергать весы одностороннему нагреву или охлаждению;
- в воздухе не должно содержаться агрессивных веществ, вызывающих коррозию весов.

2. Подготовка весов к работе

2.1. Сборка весов ВСП4-А

2.1.1. Перед началом работы весы необходимо распаковать и проверить комплектность (табл. 4).

Схема весов ВСП4-А представлена на рисунке 1.

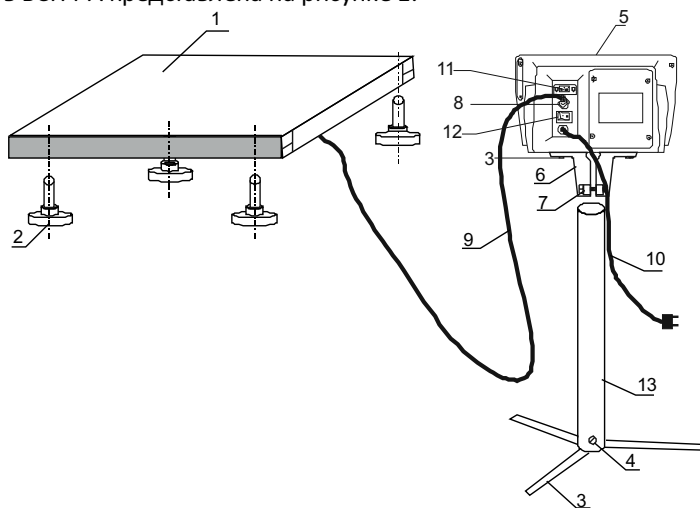


Рис.1 Схема весов ВСП4-А

- | | |
|--|--|
| 1. Платформа | 8. Гнездо "Load cell" |
| 2. Опора | 9. Соединительный шнур |
| 3. Тренога | 10. Сетевой шнур |
| 4. Стопорный винт треноги | 11. Гнездо RS232C для присоединения интерфейса |
| 5. Индикатор НВТ | 12. Тумблер включения весов |
| 6. Кронштейн крепления индикатора НВТ | 13. Стойка индикатора НВТ |
| 7. Стопорный винт кронштейна крепления | |

2.1.2. Вывернув крепежные транспортировочные винты, освободить платформу 1 от транспортной тары. Пропустить соединительный шнур 9 через отверстие крышки в нижней части платформы и подключить разъем соединительного шнура 9 к индикатору НВТ (5).

2.1.3. Ввернуть опоры 2 в резьбовые отверстия датчиков таким образом, чтобы обеспечить требуемую высоту платформы (табл. 6).

Таблица 6

Модификации весов	Габаритные размеры платформы, мм	Высота платформы, мм
ВСП4-150А, Б, В, Т ВСП4-300А, Б, В, Т ВСП4-500А, Б, В, Т ВСП4-600А, Б, В, Т ВСП4-1000А, Б, В, Т ВСП4-1500А, Б, В, Т ВСП4-2000А, Б, В, Т ВСП4-3000А, Б, В, Т	750x750 750x1000 1000x1000 1000x1250 1250x1250 1250x1500 1500x1500 1500x2000 2000x2000 2500x2500	100
ВСП4-5000А, Б, В, Т	1500x2000 2000x2000 2500x2500	110
ВСП4-6000А, Б, В, Т ВСП4-10000А, Б, В, Т	1500x2000 2000x2000 2500x2500	130

2.1.4. Установить платформу на ровную горизонтальную поверхность. Последовательно нажимая на углы платформы, проверить отсутствие вертикальных зазоров в опорах. Устранить зазоры, отрегулировав положение опор платформы. При помощи рожкового гаечного ключа законтрить опоры, воспользовавшись прорезями на торцевых поверхностях платформы.

2.1.5. Закрепить стойку 13 на треноге 3 при помощи стопорного винта 4.

Закрепить кронштейн 6 на корпусе индикатора НВТ (5). Установить индикатор НВТ на стойке 13 при помощи стопорного винта 7.

Соединительный шнур 9 подключить к гнезду 8 на задней стенке корпуса индикатора НВТ (5) и зафиксировать разъем винтами.

Внимание! Убедитесь, что кабель проложен свободно, т.е. не натянут, не имеет изломов, не подвергается механическому воздействию. При необходимости используйте металлорукав.

2.2. Сборка весов ВСП4-Б

2.2.1. Выполнить действия, указанные в п. 2.1.1. – 2.1.2.

2.2.2. Ввернуть опоры в резьбовые отверстия датчиков платформы таким образом, чтобы высота платформы была равна высоте пандусов. Расположить опоры

платформы 1 (рисунок 2) в гнездах 4 ограничителей 3, а ребра 5 пандусов поместить в зазоры между упорами 6 ограничителей 3.

2.2.3. Последовательно нажимая на углы платформы, проверить отсутствие вертикальных зазоров в опорах. Устранить зазоры, отрегулировав положение опор платформы. При помощи рожкового гаечного ключа законтрить опоры, воспользовавшись прорезями на торцевых поверхностях платформы. Ограничители рекомендуется закрепить на основании при помощи болтов с соответствующими дюбелями (рисунок 3) или анкерных распорных болтов (в комплект весов не входят).

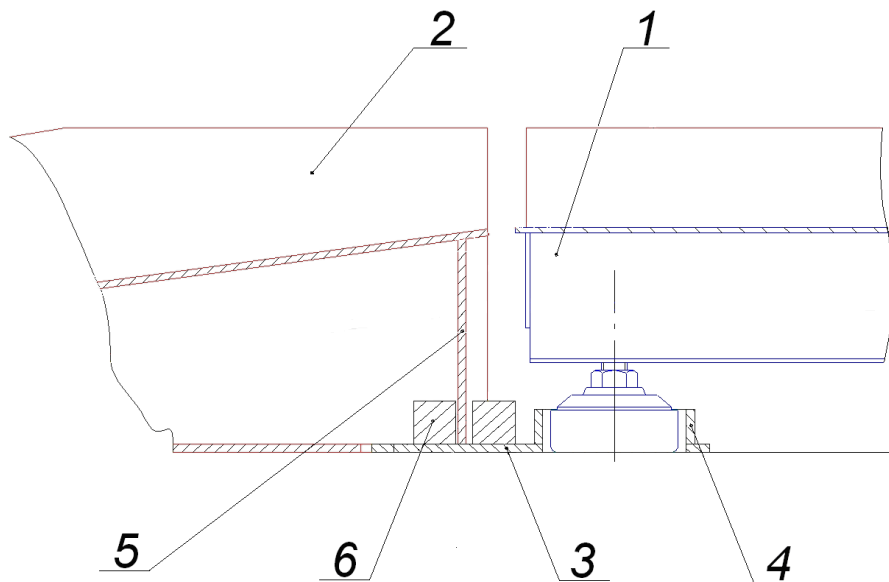


Рис. 2 Схема соединения платформы и пандусов ВСП4-Б

- | | |
|-----------------|------------------------|
| 1. Платформа | 4. Гнездо ограничителя |
| 2. Пандус | 5. Ребро пандуса |
| 3. Ограничитель | 6. Упор ограничителя |

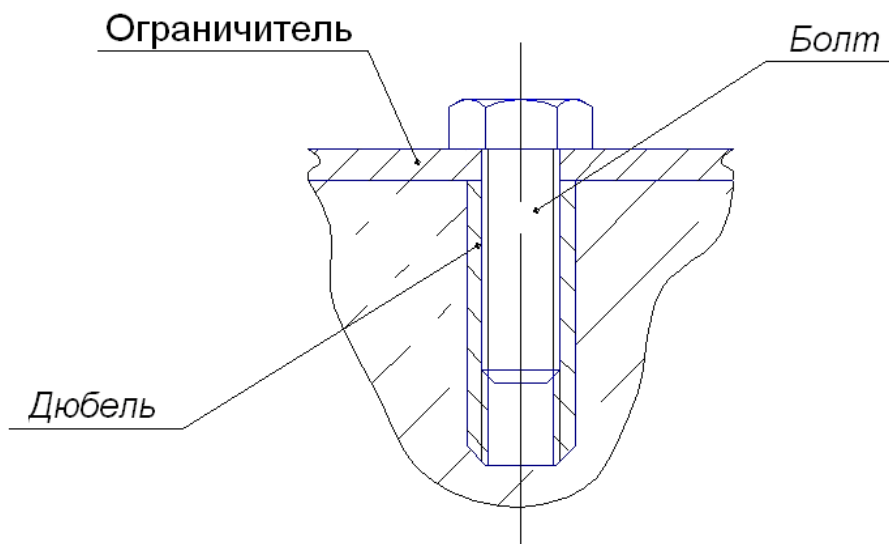


Рис. 3 Крепление ограничителя

2.3. Сборка весов ВСП4-В

2.3.1. Сооружение приемка для установки весов ВСП4-В (рисунок 4).

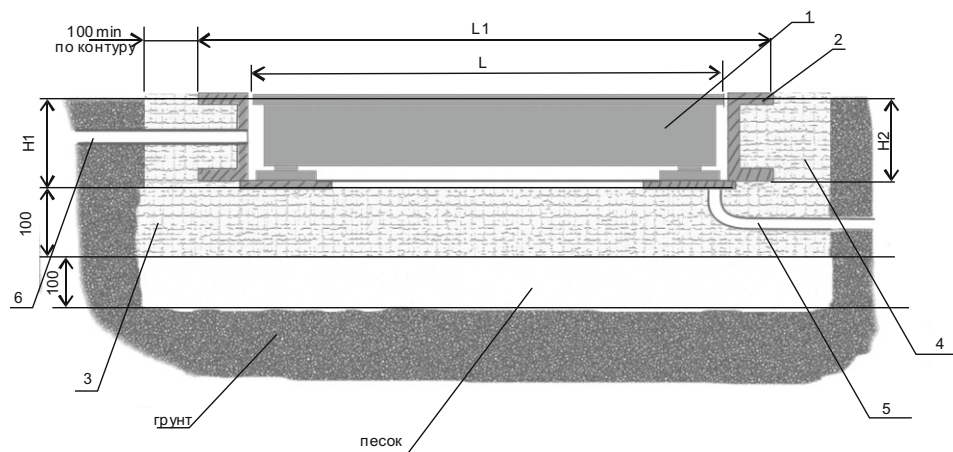


Рис.4 Схема приемка

- | | |
|---|----------------------------|
| 1. Врезная платформа (Размеры LxB) | |
| 2. Рама (L1xB1) | H1 - высота рамы (табл. 7) |
| 3. Бетонное основание | L1 -длина рамы (табл. 7) |
| 4. Бетонная рубашка | L- длина платформы |
| 5. Водоотводная труба | B1 - ширина рамы (табл. 7) |
| 6. Защитная труба соединительного шнура | B - ширина платформы |

Сооружение прямка производится в несколько этапов.

Сначала создается котлован размерами (L1+200) x (B1+200) и глубиной H1+200, который на высоту 100 мм заполняется песком. Затем бетонируется основание 3. Его поверхность должна быть горизонтальной и плоской. При наличии большого количества влаги в помещении, где располагаются весы, в бетонном основании 3 должна быть предусмотрена водоотводная труба 5. Также необходимо предусмотреть защиту соединительного шнура, связывающего платформу и индикатор НВТ. Для этого можно использовать стальную трубу с внутренним диаметром не менее 50 мм (поз.6). После отвердения бетонного основания 3 установить раму 2 в приямок в соответствии с рисунком 4, а пространство между рамой 2 и стенками котлована заполнить бетоном. После отвердения бетонной рубашки 4 приступить к дальнейшей сборке весов.

Таблица 7

Длина и ширина рамы L×B, мм											
Макс	150	300	500	600	1000	1500	2000	3000	5000	6000	10000
Длина и ширина платформы L×B, мм											
750х750	850х850	850х850	850х850	850х850	850х850	850х850	850х850	850х850			
1000х750	1100х850	1100х850	1100х850	1100х850	1100х850	1100х850	1100х850	1100х850			
1000х1000	1100х1100	1100х1100	1100х1100	1100х1100	1100х1100	1100х1100	1100х1100	1100х1100			
1250х1000	1350х1100	1350х1100	1350х1100	1350х1100	1350х1100	1350х1100	1350х1100	1350х1100			
1250х1250	1350х1350	1350х1350	1350х1350	1350х1350	1350х1350	1350х1350	1350х1350	1350х1350			
1500х1000	1650х1100	1650х1100	1650х1100	1650х1100	1650х1100	1650х1100	1650х1100	1650х1100			
1500х1250		1612х1362	1650х1350	1650х1350	1650х1350	1650х1350	1650х1350	1650х1350			
1500х1500			1650х1650	1650х1650	1650х1650	1650х1650	1650х1650	1650х1650	1650х1650	1650х1650	1650х1650
2000х1000			2100х1100	2100х1100	2100х1100	2100х1100	2100х1100	2100х1100	2100х1100	2100х1100	2100х1100
2000х1500				2100х1650	2100х1650	2100х1650	2100х1650	2100х1650	2100х1650	2100х1650	2100х1650
2000х2000					2100х2100	2100х2100	2100х2100	2100х2100	2100х2100	2100х2100	2100х2100
2500х2500									2650х2650	2650х2650	2650х2650
3000х2000								2600х2600	3100х2100	3100х2100	3100х2100
Высота рамы H1	110	110	110	110	110	110	110	110	120	140	140

2.3.2. Перед началом работы весы необходимо распаковать и проверить комплектность (табл. 4).

Схема весов ВСП4-В (рисунок 5).

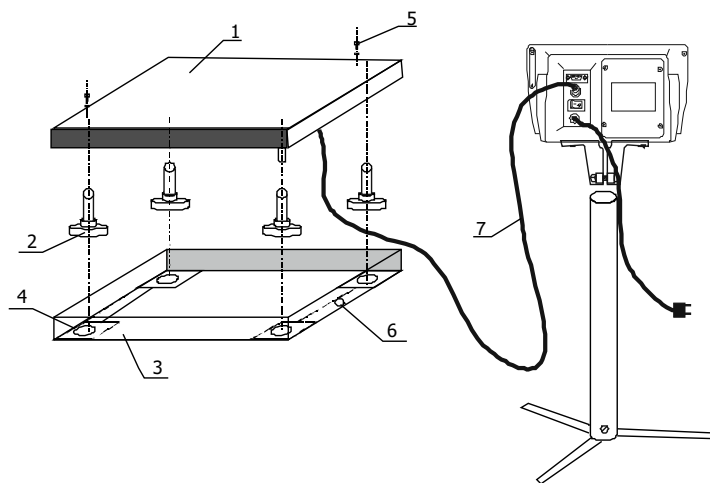


Рис.5 Схема весов ВСП4-В

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Врезная платформа | 5. Рым-болт |
| 2. Опора | 6. Отверстие для вывода соединительного |
| 3. Рама | шнура |
| 4. Гнездо опоры | 7. Соединительный шнур |

Ввернуть опоры 2 в резьбовые отверстия датчиков врезной платформы 1 таким образом, чтобы высота платформы 1, установленной на плоской поверхности, была бы равна глубине рамы 3 (размер Н2 на рис.4). Установить на врезной платформе 1 рым-болты 5. Врезную платформу 1 необходимо расположить в раме 3 таким образом, чтобы сторона платформы 1, у которой находится вывод соединительного шнура 7, соответствовала стороне рамы 3, на которой находится отверстие 6 для вывода соединительного шнура 7.

Установить платформу 1 рядом с рамой 3 и пропустить соединительный шнур 7 из внутренней части рамы 3 наружу через отверстие 6 и защитную трубу. Осторожно при помощи грузоподъемного механизма опустить платформу 1 в раму 3 так, чтобы опоры 2 оказались в гнездах 4.

После установки платформы 1 зазор между рамой 3 и платформой по периметру должен быть равномерным.

Нажимая последовательно на углы платформы 1, проверить отсутствие вертикальных зазоров в опорах 2. Устранить зазоры, отрегулировав положение опор платформы. При помощи рожкового гаечного ключа законтрить опоры, воспользовавшись прорезями на торцевых поверхностях платформы.

2.3.3. Сборку стойки и подсоединение индикатора НВТ произвести в порядке, описанном в п. 2.1.5.

2.4. Сборка весов ВСП4-Т

2.4.1. Перед началом работы весы необходимо распаковать и проверить комплектность (табл. 4).

Схема весов ВСП4-Т представлена на рисунке 6.

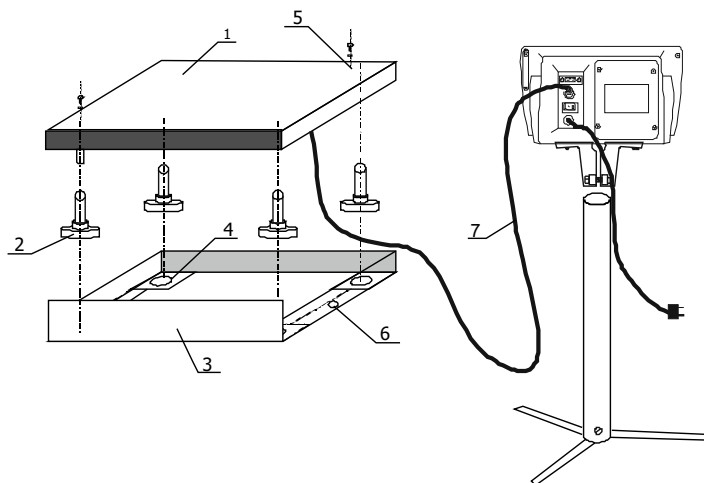


Рис.6 Схема весов ВСП4-Т

- 1.Платформа
- 2. Опора
- 3. Рама с упором
- 4. Гнездо опоры

- 5.Рым-болт
- 6. Отверстие для вывода соединительного шнура
- 7. Соединительный шнур

2.4.2. Выбрать горизонтальную ровную поверхность для установки весов. Сборку, подготовку весов к работе произвести в последовательности, изложенной в п. 2.3.2. При этом высота платформы 1 должна соответствовать размерам, указанным на рисунке 7.

Сборку стойки и подсоединение индикатора НВТ произвести в порядке, описанном в п. 2.1.5.

Расположение и высота упора рамы 3 показаны на рисунке 7.

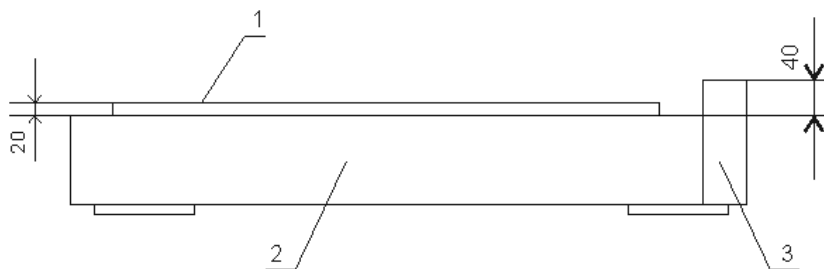


Рис. 7 Расположение и высота упора рамы

- 1. Грузоприемная платформа
- 2. Рама
- 3. Упор

2.5. Сборка весов ВСП4-Н

Перед началом работы весы необходимо распаковать и проверить комплектность (табл. 4).

Схема весов ВСП4-Н представлена на рисунке 8.

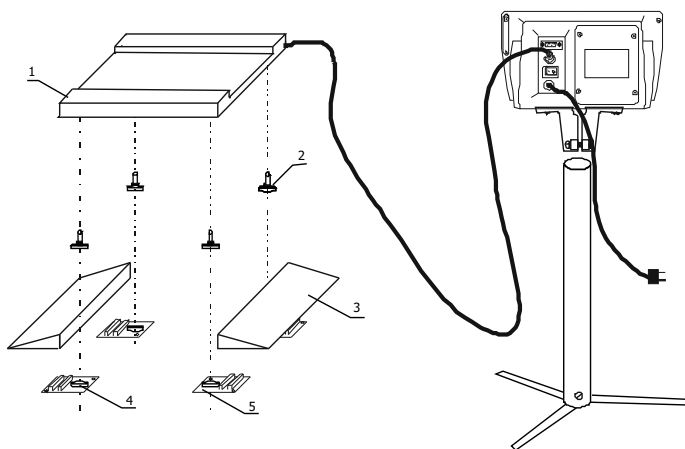


Рис.8 Схема весов ВСП4-Н

- 1. Грузоприемная платформа
- 2. Опора
- 3. Пандус
- 4. Гнездо опоры
- 5. Ограничитель

Выполнить операции по п. 2.1.2. Ввернуть опоры 2 в резьбовые отверстия в датчиках платформы 1 таким образом, чтобы высота платформы 1 была равна высоте пандусов 3. Выбрать горизонтальную твердую поверхность и установить на нее пандусы 3 и платформу 1, связав их ограничителями 5, как указано в п.2.2.2. Выполнить операции по п.2.2.3

Сборку стойки и подключение индикатора НВТ произвести в порядке, описанном в разделе 2.1.5.

2.6. Сборка весов ВСП4-С

Перед началом работы весы необходимо распаковать и проверить комплектность (табл. 4).

Схема весов ВСП4-С представлена на рисунке 9.

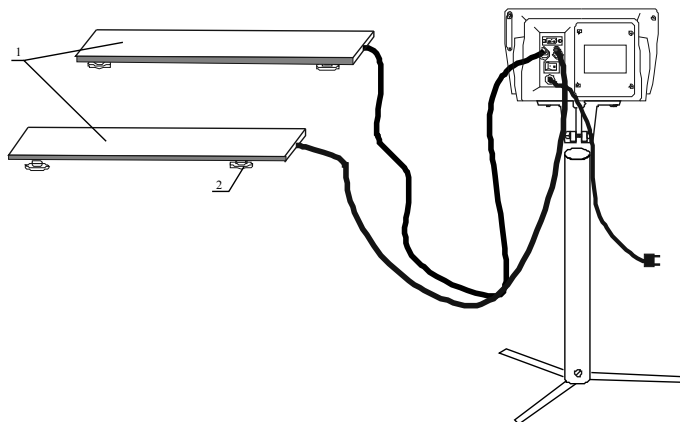


Рис.9 Схема весов ВСП4-С

1. Стержневые грузоприемные устройства
2. Опоры весов

Опоры 2 жестко закреплены на стержневых грузоприемных устройствах 1. Весы не требуют дополнительных сборочных операций.

Сборку стойки произвести в порядке, описанном в п. 2.1.5. Соединительные шнуры от стержневых грузоприемных устройств подключить к индикатору НВТ.

2.7. Сборка весов ВСП4-П

Перед началом работы весы необходимо распаковать и проверить комплектность (табл. 4).

Схема весов ВСП4-П представлена на рисунке 10.

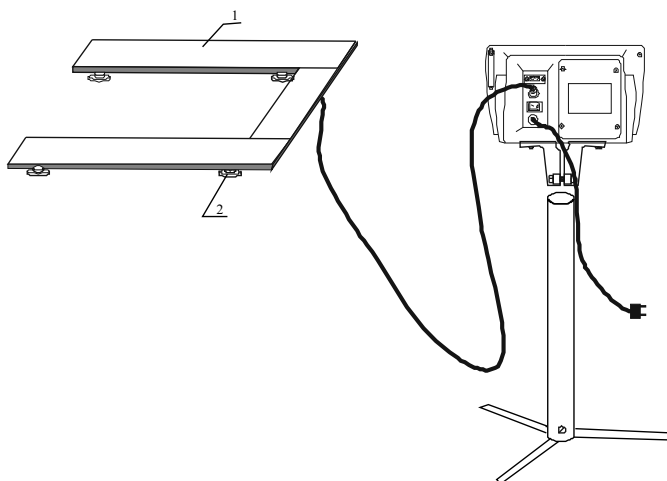


Рис.10 Схема весов ВСП4-П

1. П-образное грузоприемное устройство

2. Опора весов

Вывернуть крепежные транспортировочные болты, освободить грузоприемное устройство 1 от транспортной тары. Ввернуть опоры 2 в резьбовое отверстие датчиков так, чтобы высота платформы была 85 мм, и законтрить их.

Весы не требуют дополнительных сборочных операций. Конструкция грузоприемного устройства 1 обеспечивает автоматическую выборку вертикальных зазоров в опорах после установки весов.

Сборку стойки и подсоединения индикатора НВТ произвести в порядке, описанном в разделе 2.1.5.

При взвешивании на весах ВСП4-2000П при нагрузках более 1500 кг и на весах ВСП4-3000П при нагрузках более 2000 кг обеспечить равномерное распределение нагрузки на платформе (например, используя технологический настил или поддон).

2.8. Сборка весов ВСП4-ЖсО

Перед началом работы весы необходимо распаковать и проверить комплектность (табл. 4).

Схема весов ВСП4-ЖсО представлена на рисунке 11.

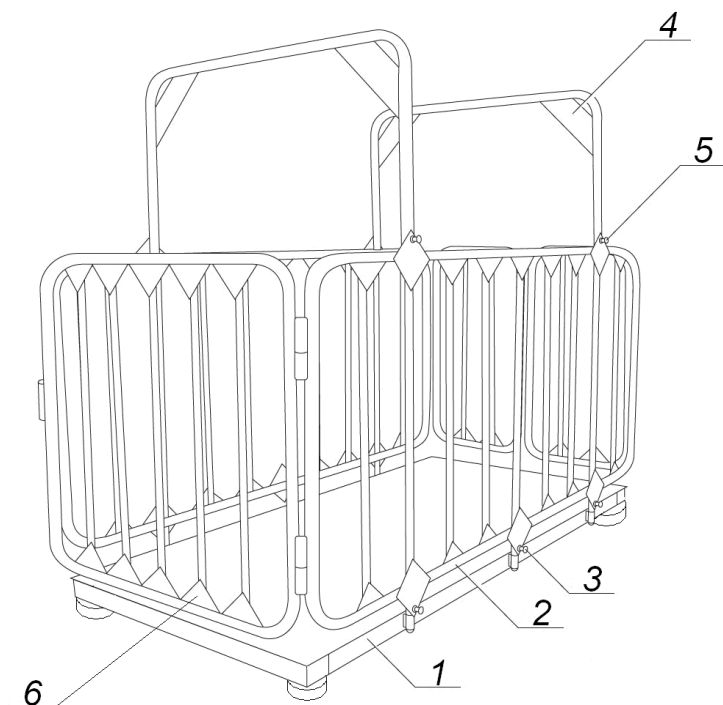


Рис. 11 Схема весов ВСП4-ЖсО

- | | |
|----------------------------|--------------------|
| 1. Грузоприемная платформа | 4. Дуги ограждений |
| 2. Ограждения | 6. Дверца |
| 3, 5. Болты | |

Выполнить операции п. 2.1.2.

Снять пластмассовые заглушки на углах платформы. Ввернуть опоры в резьбовые отверстия датчиков таким образом, чтобы высота платформы была равна 100 мм.

Установить платформу 1 на ровную горизонтальную поверхность. Последовательно нажимая на углы платформы, проверить отсутствие вертикальных зазоров в опорах. Устранить зазоры, отрегулировав положение опор платформы.

При помощи рожкового гаечного ключа законтрить опоры, после чего поставить заглушки на место. Установить на платформе ограждения 2 и закрепить их болтами 3. Соединить ограждения дугами 4, закрепить их болтами 5. Установить дверцы 6.

Закрепить индикатор на металлическом кронштейне, а кронштейн – на ограждении весов в удобном для работы месте. Соединительный шнур подключить к гнезду 8 (рис.1) на задней стенке корпуса индикатора и зафиксировать разъем винтами.

Рекомендуется закрепить кабель на ограждении весов при помощи кабельных стяжек (в комплект весов не входят).

2.9. Сборка весов ВСП4-Ж

Перед началом работы весы необходимо распаковать, проверить комплектность (табл. 4) и выполнить операции по п. 2.1.2.

Затем снять пластмассовые заглушки на углах платформы. Ввернуть опоры в резьбовые отверстия датчиков таким образом, чтобы высота платформы была равна 100 мм.

Установить платформу на ровную горизонтальную поверхность. Последовательно нажимая на углы платформы, проверить отсутствие вертикальных зазоров в опорах. Устранить зазоры, отрегулировав положение опор платформы. При помощи рожкового гаечного ключа законтрить опоры, после чего поставить заглушки на место.

Сборку стойки и подсоединение индикатора НВТ произвести в порядке, описанном в п. 2.1.5.

3. Работа весов

3.1. Режимы взвешивания

В весах ВСП4 предусмотрено 3 режима взвешивания:

- режим простого взвешивания;
- режим усреднения (взвешивания животных);
- режим удержания.

3.1.1 Режим простого взвешивания

Положить груз на платформу. На дисплее высветится масса груза. Завершение процесса взвешивания сигнализирует светодиод  .

3.1.2 Режим усреднения

Поместить груз на платформу. В процессе взвешивания нажать и отпустить кнопку  . На дисплее отобразится: [-- ст --]. Через 4-5с высветится усредненное значение.

3.1.3 Режим удержания

Поместить груз на платформу. В процессе взвешивания нажать кнопку  - на дисплее высветится, и будет удерживаться максимальное значение веса.

Освободить платформу. На дисплее высветятся нули.

3.2. Режимы работы

3.2.1 Режим взвешивания груза в таре;

3.2.2 Режим суммирования;

3.2.3 Режим контроля взвешивания и предварительная установка тары.

3.3. Полное описание работы весов с индикатором НВТ, а так же возможные установки и настройки режимов работы даны в руководстве по эксплуатации на индикатор «Весоизмерительный прибор НВТ. Руководство по эксплуатации».

4. Техническое обслуживание

Регулярный уход за весами включает в себя периодическую очистку поверхности грузоприемной платформы.

5. Указание мер безопасности

Весы с питанием от сети переменного тока с напряжением 220В (50 Гц), относятся к классу II по ГОСТ 12.2.007.0-75.

Не допускается разборка и проведение ремонтных работ при включенных весах.

Не допускается устанавливать весы на токопроводящие поверхности, которые не заземлены.

6. Юстировка весов

При эксплуатации весов в местах, значительно отличающихся от широты, по которой была произведена юстировка, могут возникнуть погрешности. В этом случае весы следует отъюстировать заново. После этого весы предъявляются на поверку и пломбируются.

П р и м е ч а н и я:

1 Юстировка производится гирями, соответствующими классу точности M_1 по ГОСТ OIML R 111-1—2009.

2 Юстировка проводится при нормальной температуре, весы должны быть выдержаны в помещении, где проводится юстировка, не менее 1 ч.

3 При юстировке размещать гири в центре платформы или равномерно по ее площади.

4 Инструкция по юстировке весов предоставляется предприятием-изготовителем по запросу специализированных сервисных центров.

Внимание! Юстировка весов должна проводиться только специализированными сервисными центрами.

7. Поверка весов

Поверка весов осуществляется в соответствии с приложением ДА «Методика поверки весов» ГОСТ OIML R 76-1-2011.

7.1. Подтверждение соответствия программного обеспечения (ПО) (табл. 8).

Таблица 8

Тип индикатора НВТ	Номер версии ПО
НВТ-1(Н)	VEr 10.9; VEr 1.11
НВТ-3	VEr YHt 3; VEr 3.11
НВТ-9	VEr 2.03; VEr 9.11

7.2. Положительные результаты поверки оформляют нанесением знака поверки в виде наклейки на лицевую панель весов и/или оттиска поверительного клейма на крепежные винты задней стенки индикатора НВТ, также записью в Паспорте, заверенной поверителем.

7.3. При отрицательных результатах поверки весы к дальнейшему применению не допускают, поверительные клейма гасят и выдают извещение о непригодности с указанием причин.

7.4. Межповерочный интервал – 1 год.

8. Транспортирование и хранение

Условия транспортирования весов крытыми транспортными средствами в части воздействия климатических факторов должны соответствовать группе 5 (ОЖ 4) условий хранения по ГОСТ 15150.

Условия хранения в части воздействия климатических факторов должны соответствовать группе условий хранения 2 (С) по ГОСТ 15150.

После транспортирования и хранения при отрицательных температурах весы должны быть выдержаны при нормальной температуре не менее 3-х часов, после этого весы можно распаковать.

Весы в упаковке предприятия-изготовителя следует хранить в закрытом помещении группы хранения 4 по ГОСТ 15150, воздух которого не содержит примесей, вызывающих коррозию деталей.

9. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие весов требованиям ТУ 4274-003-50062845-2013:

- при соблюдении эксплуатационных ограничений, условий транспортирования и хранения;

- гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня изготовления весов.

ВНИМАНИЕ!

Потребитель лишается права на гарантийный ремонт в следующих случаях:

- не соблюдены эксплуатационные ограничения, условия транспортирования и хранения весов;
- весы подвергались ремонту и/или конструктивным изменениям неуполномоченными лицами/предприятиями;
- неисправность весов вызвана не зависящими от производителя причинами, такими как перепады напряжения питания, пожар, попадание внутрь весов посторонних предметов и жидкостей, насекомых и т. д.;
- весы имеют механические повреждения, возникшие в процессе эксплуатации или транспортировки;
- отсутствует гарантийный талон или в него внесены самостоятельные изменения;
- нарушена пломба предприятия-изготовителя.

Гарантия на аккумуляторную батарею и зарядное устройство не распространяется.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35	Калининград +7 (4012) 72-21-36	Новороссийск +7 (8617) 30-82-64	Сочи +7 (862) 279-22-65
Астана +7 (7172) 69-68-15	Калуга +7 (4842) 33-35-03	Новосибирск +7 (383) 235-95-48	Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Астрахань +7 (8512) 99-46-80	Кемерово +7 (3842) 21-56-70	Омск +7 (381) 299-16-70	Сургут +7 (3462) 77-96-35
Барнаул +7 (3852) 37-96-76	Киров +7 (8332) 20-58-70	Орел +7 (4862) 22-23-86	Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Белгород +7 (4722) 20-58-80	Краснодар +7 (861) 238-86-59	Оренбург +7 (3532) 48-64-35	Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Брянск +7 (4832) 32-17-25	Красноярск +7 (391) 989-82-67	Пенза +7 (8412) 23-52-98	Тверь +7 (4822) 39-50-56
Владивосток +7 (4232) 49-26-85	Курск +7 (4712) 23-80-45	Первоуральск +7 (3439) 26-01-18	Томск +7 (3822) 48-95-05
Владимир +7 (4922) 49-51-33	Липецк +7 (4742) 20-01-75	Пермь +7 (342) 233-81-65	Тула +7 (4872) 44-05-30
Волгоград +7 (8442) 45-94-42	Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81	Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65	Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Воронеж +7 (4732) 12-26-70	Москва +7 (499) 404-24-72	Рязань +7 (4912) 77-61-95	Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75	Мурманск +7 (8152) 65-52-70	Самара +7 (846) 219-28-25	Уфа +7 (347) 258-82-65
Иваново +7 (4932) 70-02-95	Наб.Челны +7 (8552) 91-01-32	Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09	Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Ижевск +7 (3412) 20-90-75	Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65	Саранск +7 (8342) 22-95-16	Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Иркутск +7 (3952) 56-24-09	Нижегородск +7 (3466) 48-22-23	Саратов +7 (845) 239-86-35	Челябинск +7 (351) 277-89-65
Йошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61	Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85	Смоленск +7 (4812) 51-55-32	Череповец +7 (8202) 49-07-18
Казань +7 (843) 207-19-05			Ярославль +7 (4852) 67-02-35

**сайт: vesservice.pro-solution.ru | эл. почта: vcv@pro-solution.ru
телефон: 8 800 511 88 70**